

Kennblatt Nr. 4603

Gegenstand : Änderung am Vergaserdeckel des Vergasers

MIKUNI BN 38 für den Motor 2 350 C.

Dringlichkeit: Ab Werk Nr. 2037, Nachrüstung wahlweise.

Vorgang : An den Vergaserdeckeln der beiden Membranver-

gaser wird ein Messingrohr gemäß Skizze

eingelötet und über einen Benzinschlauch mit

einem Gummibalg verbunden, der für den

Piloten leicht erreichbar ist. Die mittig im

Deckel angebrachte Belüftungsbohrung wird verschlossen. Eine neue Bohrung mit

Durchmesser 1,5 mm wird gemäß Skizze

angebracht. Bei eingeschaltener Kraftstoffpumpe kann durch Drücken des Gummibalgs eine
kleine Menge Kraftstoff in den Vergaser eingespritzt werden, um ausreichend Kraftstoff
für den Kaltstart bereitzustellen. Die Chokeklappe braucht nicht mehr geschlossen werden.

Das Blatt Nr. Ha 2-1 des Handbuchs muß

ausgetauscht werden.

Maßnahmen : Ein Umbau von Motoren in der bisherigen Aus-

führung ist nicht erforderlich, kann jedoch wahlweise erfolgen. Die Choke-Klappe mit Zug

bleibt weiterhin funktionsfähig.

Die Seite Ha 2-1 des Motorhandbuchs ist

auszutauschen.

Material : Siehe Skizze auf Blatt 02

Hinweis : Die Maßnahmen sind vom Herstellbetrieb des

Motors oder vom Herstellbetrieb des Luftfartzeuges, in dem der Motor eingebaut ist,

durchzuführen.

Anerkannt durch Luftfahrt-Bundesamt


19. Juni 1990

Ersetzte Ausgabe Verantw.d.Fachgeb.

MPL Q. Olemayer

Technische Mitteilung Nr. 4603 - 5 Blatt TM Nr. 02

Skizze und Arbeitsanweisung:

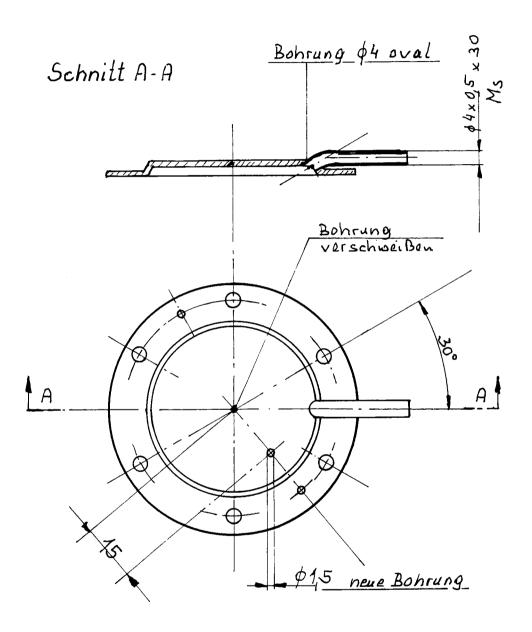

- Messingrohr mit Draht vorbiegen
- dann einlöten und mit Draht nachbiegen.
- Überstehendes Messingrohr innen sauber verschleifen.
- Deckel kadmieren.

Ersetzte Ausgabe Verantw.d.Fachgeb.

W. C.

D. Cherma you